

UV-geölten Boden nacharbeiten



Anwendungsfälle:

- Ersteinpflege von Fertigparkett mit UV-Öl
- Auffrischung von Fertigparkett mit UV-Öl
- Endpolierung ungleichmäßiger Öloberflächen
- Auch für alle natürlich härtenden Öloberflächen und Hartwachs-Öl behandelte Böden

UV-geölte Böden werden mit Trip Trap Pflegepaste gepflegt. Die anspruchsvolle Optik wird damit betont und ein zusätzlicher Fugenschutz aufgebracht.

Trip Trap Pflegepaste verbindet sich mit dem werkseitigen UV-Öl und härtet zu einer belastbaren Oberfläche aus.

Pflegepaste feuert die Stoßfugen nicht an.

Gegenanzeigen:

Nicht für nur mit Seife behandelte Böden

Nicht für wachsbehandelte Böden.

Nicht für versiegelte (lackierte) Böden.

Vorbereitung:

Geölt/gewachste Oberflächen und gebrauchte Böden zuerst nach Anleitung mit Trip Trap Intensivreiniger grundreinigen.

Material + Werkzeug (für 60-120 m²):

- 1 Tube (400 g) Trip Trap Pflegepaste natur oder weiß je nach Öloberfläche.
- Einscheibenmaschine 16"
- 1 Stück Superpad beige 16"
- 1-2 Filz pads 16", dick
- 1 Behälter mit Wasser zum Tränken ölbenetzter Pads und Tücher (wegen Gefahr der Selbstentzündung)

Schritt für Schritt Anleitung:

- Das beige Superpad unter die Einscheibenmaschine legen.
- ca. 2 gehäufte Eßlöffel Pflegepaste direkt aus der Tube auf den Boden geben.
- Mit laufender Einscheibenmaschine in diesen Klecks hineinfahren und die Paste gleichmäßig und fein verteilen.
- Die Paste gründlich einmassieren, bis das Pad keine Paste mehr an den Boden abgibt. Mit frischer Paste ergänzen und weiterarbeiten, bis die gesamte Bodenfläche eingepflegt ist.
- Zum Schluß den Boden mit einem Tuch oder Filzpad trocken abreiben.
- Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.
- Nach ca. 4 Stunden kann der Boden nachpoliert werden (z.B. Filzpad).
- In den ersten Stunden kann der Boden mit luftdurchlässigen Schutz (Tücher oder Pappe) abgedeckt schonend begangen werden.
- Die Pflegepastenbehandlung ist nach 48 Stunden durchgehärtet und voll belastbar.

Die Pflegepaste kann auch von Hand verarbeitet werden. Das ist sinnvoll bei lokalen Verschleißzonen und kleinen Flächen wie z.B. Treppenstufen, Eingangsbereich etc.